19日本国特許庁(JP)

印実用新案出願公開

[®] 公開実用新案公報(U)

昭62-185809

⑩Int.Cl.*
 ⇒ 数別記号 庁内整理番号
 ⇒ 公開 昭和62年(1987)11月26日
 F 01 L 13/00 3 0 1 B − 6965−3G
 H − 6965−3G
 H − 6965−3G
 ★査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称 バルブ駆動装置

②実 願 昭61-74431

受出 期 昭61(1986)5月16日

母寿 案 者 本 間 正 幸 横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内

切出 關 人 日産自動車株式会社 横浜市神奈川区宝町2番地

砂代 理 人 并理士 有我 軍一郎 外1名

明細書

1. 考案の名称

パルブ駆動装置

2. 実用新案登録請求の範囲

吸・排気ボートを開閉する吸・排気バルブを駆動するバルブ駆動装置において、1対の駆動用カムと、連結部材で連結された1対のアームと、を有し1つの吸・排気バルブを開閉駆動するバルブ駆動手段と、前記駆動用カムの位相角を可変とする位相角可変手段と、を備えたことを特徴とするバルブ駆動装置。

- 3. 考案の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

本考案は、自動車等の内燃機関に適用され、バルブタイミングを可変とするバルブ駆動装置に関する。

(従来の技術)

一般に、内燃機関のバルブ駆動装置はバルブを 開閉することにより、燃焼室内へ混合気を吸入し





これを閉じ込め、また燃焼ガスを排出させる。このようなバルブ駆動装置としては、例えば第10図に示すようなものがある。(「自動車工学全集 4 ガソリンエンジン」山海堂 P155 ~ P156 参照)

このスウイングアーム式のバルブ駆動装置は、 上方に設けられた駆動カム51の回転に伴ってピボット52を支点とした揺動によってスウイングアーム53に当接したバルブ54が押し下げられ、またはバルブスプリング55の付勢力によりバルプ54が持ち上げられることにより、バルブ54を開閉させて燃焼室内へ混合気を吸入、これを閉じ込め、あるいは燃焼ガスを排出するものである。

(本考案が解決しようとする問題点)

しかしながら、このような従来のバルブ駆動装置においては、駆動カムの位相角が固定されているため、吸気および排気バルブ開閉時期は常に一定となっていた。

このため、エンジンの低速時においてはバルブ 作用角を小さくして、吸気および排気バルブのオ ーバラップ角を小さくし且つ吸気バルブ閉じタイ ミングを早め、高速時においては、逆にバルブ作 用角を広げオーバラップ角を大きくして、吸気バルブの閉じタイミングを遅らせたいという性能上 の要求を満すことができなかった。

その結果、エンジンの運転条件に応じて燃焼状態をさらに改善することができず、運転性を向上させることができなかった。

(考案の目的)

そこで、本考案は、吸気および排気バルブの1 つに対して1対の駆動カムおよび1対のスウイン グアームを設け、駆動カムの位相角を可変するこ とにより、バルブの位相角を変化させてエンジン の回転状態に応じたバルブ開閉時期を設定し、エ ンジンの運転性を向上させることを目的としてい る。

(問題点を解決するための手段)

本考案によるバルブ駆動装置は、上記目的達成のため、1対の駆動用カムと、連結部材で連結された1対のアームと、を有し1つの吸・排気バルブを開閉駆動するバルブ駆動手段と、前記駆動用



104



カムの位相角を可変とする位相角可変手段と、を備えている。

(作用)

このような構成を有する本考案においては、位相角可変手段により2つの駆動用カムの位相角が可変され、パルプ駆動手段によりパルプが開閉駆動される。

したがって、作用角は位相差分だけ広がり、エンジンの運転状態に応じて最適なバルプタイミングが設定される。その結果、エンジンの燃焼状態が改善され、運転性が向上する。

(実施例)

以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。

第1図~第8図は本考案の一実施例を示す図である。

まず、構成を説明する。第1図において、1は シリンダヘッドであり、シリンダヘッド1には吸 ・排気ポート (以下、ポート) 2 a 、2 b (以下 ポート 2 とする) が形成されている。ポート 2 は 吸・排気バルブ(以下、バルブ)3により開閉され、バルブ3はスプリング押え4とシリンタカボート2を閉止するように付勢されている。またたカブリングが開発されたスプリングが開発されたの円筒は、所定の曲形で湾曲形はされたでであり、が当接している。でこ7は第2図にかりまうに、丸穴(支点)7 a と長穴(支点)7 b とが、それぞれ形成され、丸穴7 a と長穴7 b とが、それぞれ形成され、丸穴7 a と長穴7 b とに挿入される1対の連結軸8 a、8 b により、てこ7と介して1対のスウィングアーム9、10の各一端同士が連結されている(第3図、参照)。

スウイングアーム 9、10の各他端は、シリンダ 1 に埋設された 1 対のピボット11、12と係合して いる。シリンダヘッド 1 の図示していない部分に は 1 対のカムシャフト13、14が回転自在に設けら れており、各カムシャフト13、14には各カム15、 16がそれぞれ形成されている。このカム15、16は スウイングアーム 9、10の各上面に当接して摺動





する.

また、第4図に示すように、一方のカムシャフト13端部には一方のギア17が固着されており、このギア17に噛合し、同歯数を有する他方のギア18が他方のカムシャフト14の端部に固着されている。他方のギア18内には位相可変装置19が内蔵され、その内部にはスライダ20が配設されている。スライダ20の内周面にはスプライン溝21が形成され、このスプライン溝21はヘリカルスプライン軸22と嚙合している。

したがって、スライダ20は図中矢印ドで示すような油圧ラインを通して与えられる油圧によりスプリング24の付勢力に抗して軸方向へ移動し、この移動によってヘリカルスプライン軸22が回動し、カム15とカム16との位相が変化する。

次に、作用を説明する。

(1) カム15とカム16の位相差が0の場合

カムシャフト13に伝達された駆動力はギア17 およびギア18を介して第 4 図に矢印で示すよう な両者の回転によりカムシャフト14に伝達され る.

ここで、ギア17とギア18の歯数は同一であり、 且つ位置可変装置19はカム15との位相差を 0 に 設定しているので、カム15およびカム16は同間 切で回転する。これらのカム15およびカム16の 回転により、スウィングアーム 9、10の各一端 は、ピボット11、12を支点して押し下げられる スウィングアーム 9 とスウィングアーム10の一 は、ウィングアーム 9 とスウィングアーム10の一 は、ウィングアーム 9 とスウィングアーム10の が増しているでこ 7 が押しより バル る (第 5 図、参介してバルブ 3 がバルブスプリン グ 5 の付勢力に抗して押し下げられることによ り、バルブ 3 がポート 2 を開く。

また、カム15およびカム16が回転して作用点が移動すると、バルプスプリング5の付勢力によりバルプ3がもとの位置に復帰する。したがって、第6図に示すように、バルプタイミングおよびバルブのリフト量は一致する。

(II) カム15とカム16に位相差を与えた場合 エンジンの回転数の変化に応じてバルプタイ





ミングを可変する際、図示していない油圧駆動 源からの油圧が位相可変装置19内部の油圧ライ ンFを介して位相可変装置19のスライダ20に作 用すると、スライダ20が軸方向に移動する。こ のスライダ20はヘリカルスプライン軸22にスプ ライン嵌合しているので、ヘリカルスプライン 軸22がスプライン溝21に沿ってα°だけ回動す る。したがって、ヘリカルスプライン軸22に連 結されたカムシャフト14が回動し、カム16にα * の位相差が与えられる。これにより、カム15 がカム16に対して位相差分だけ遅れて回転し、 スウイングアーム9がてこ7を押し下げて、バ ルブ3を開き(曲線A、第8図、参照)、次に、 スウィングアーム10がこの位相差分だけ遅れて てこ7を押し下げる(曲線B、第8図、参照)。 このとき、てこ7は傾きながら動作するが、前 記長穴7bの作用によりスムーズな揺動運動を 行うことができる。また、てこ7がバルプリフ 夕6に傾いて当接しても、湾曲形成された下面 7cにより、てこ7はバルブリフタ6を滑らか

に押圧することができる。

このように、カム15の作用点の移動によりスカム15の作用点の移動によりスカム15の押付力が解除アーム 9 のカム15の押付力が解除アーム 10の押付力が付加されているので、カム16の位加されているので、カム16の位加されているので、カム16の位加されているので、カーブ 3 の作のので、カーブ 3 の作のので、カーブ 3 の作のので、カーブ 3 の作ので、カーブ 3 の作ので、カーブ 3 の作ので、といてきる。

このため、エンジン低速時においてはバルブの作用角を小さくし、吸気および排気バルルブカーラックを見るしまっておいては、高速時においては、のはいかでは、のは、カーラックを早くしている。はいかでは、カーラックを見がいる。では、カーラックを見がいる。では、カーラックを見がいる。では、カーラックを見がいる。では、カーラックを見がいる。では、カーラックを見がいる。では、カーラックをは、カーラのは、カーラックをは、カーラのは、カーのは、カーラのは、カーラのは、カーラのは、カーラのは、カーラのは、カーラのは、カーラのは、カーのは、カーラのは、カーラのは、カーのは、カーラのは、カーラのは、カーのは、カーのは、カーラのは、カーのは、カーののは、







次に、第9図は本考案の他の実施例を示す図で ある。

この実施例はロッカアームタイプのバルブ駆動 装置に本考案を適用した例を示す。

図において、1対のロッカシャフト31、32が図示していないシリングへッドに固設されており、これらのロッカシャフト31、32には、各ロッカスーム33、34がそれぞれ揺動自在に支持され、各スプリング35、36の付勢力により一定方向に押し付けられている。これらのロッカアーム31、32の各一端にはバルプリフタ6に当接するバルプアシャストスクリュ38 a、38 b が各ナット39 a、39 b により装着されており、各別の各層動画には、41が、それぞれ当接する。各カム40、41が、それぞれ当接する。各カム40、41が、だ成されているカムシャフト42、43はシリングへッドに回転自在に装着されており、カムシャフト43には前記実施例の第4図で示すような位相可変装置が設けられている。

したがって、本実施例においても前記実施例と 同様の効果を得ることができる。

(効果)

以上説明してきたように、本考案によれば、位相可変手段によりカムとカムとの位相を可変として、バルブの作用角を変化させることができるので、エンジンの運転状態に応じてバルプタイミングを可変することができ、運転性を向上させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1~8図は本考案に係るバルブ駆動装置の一 実施例を示す図であり、第1図はそのバルブ駆動 装置の断面図、第2図はそのてこの詳細図、第3 図はてこで連結されたスウイングアームの斜視図、 第4図はその位相可変装置の一部断面斜視図、第 5~8図はその作動説明図、第9図は本考案の他 の実施例を示すその要部断面図、第10図は従来の バルブ駆動装置を示すその断面図である。

- 3 … … バルブ、
- 7 ……てこ、
- 9 … … スウィングアーム、
- 10……スウイングアーム、






15……カム、


16……カム、

19……位相可変装置。


実用新案登録出願人 日産自動車株式会社 代 理 人 弁理士 有 我 軍 一 郎 (外1名)

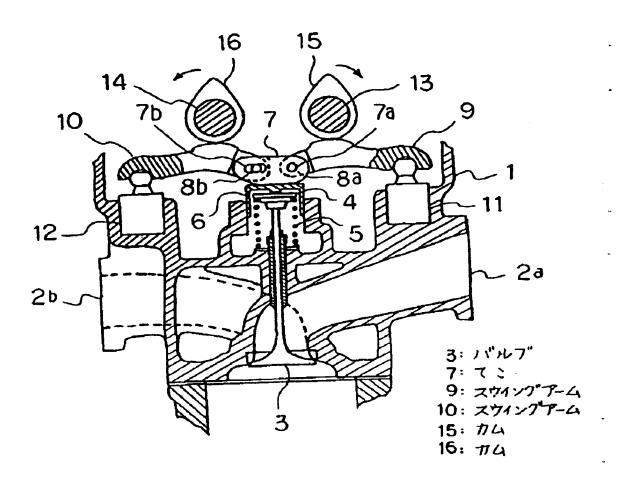


第 2 図

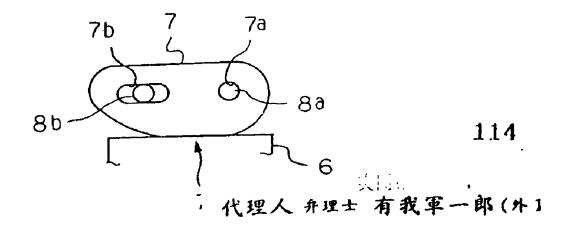

第 3 図

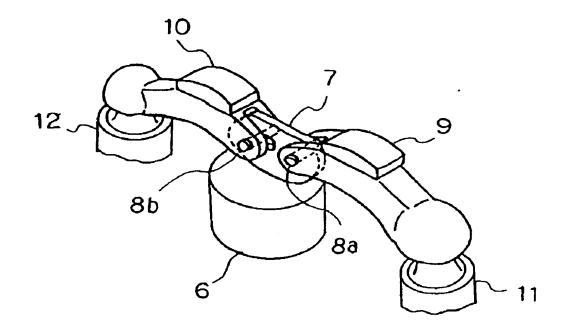

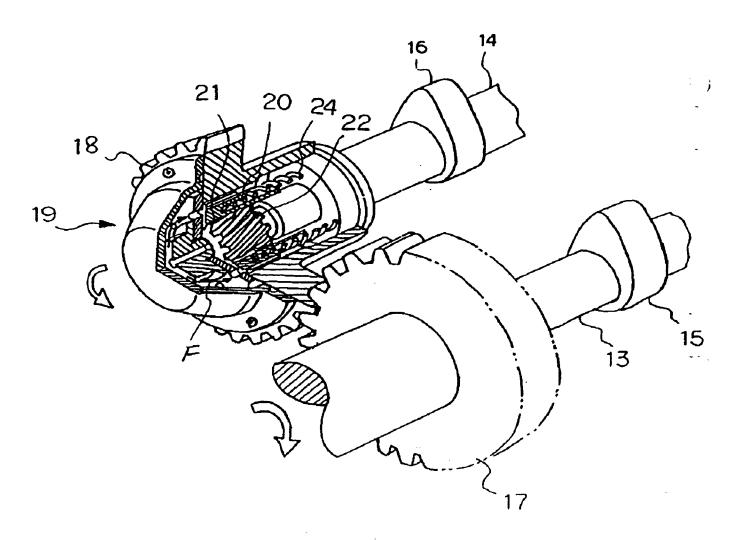


19: 位相可変装置

116


事間(6) - 2 (5 & ()

代理人 弁理士 有我軍一郎 (外1名)

第 5 図

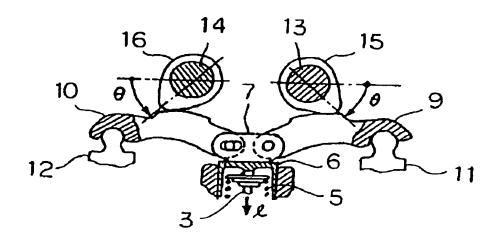


第 6 図

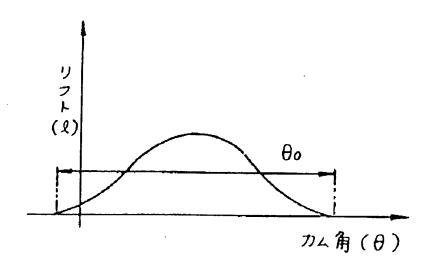


117

第 7 図

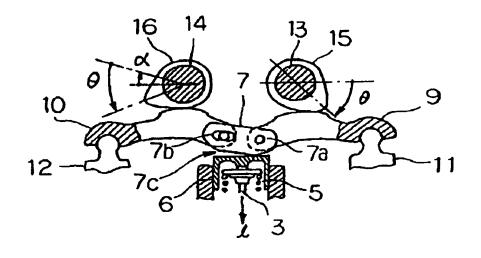



第 8 図

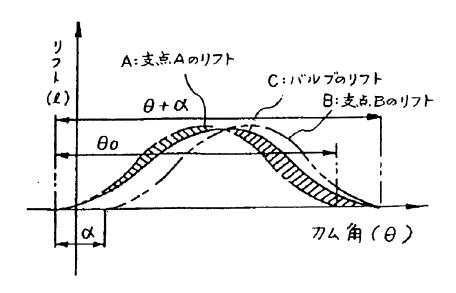

118

第 9 図

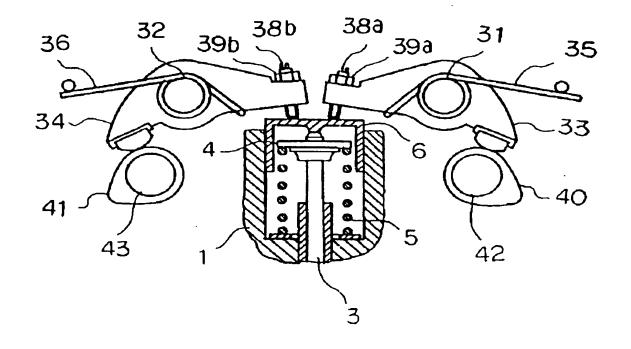

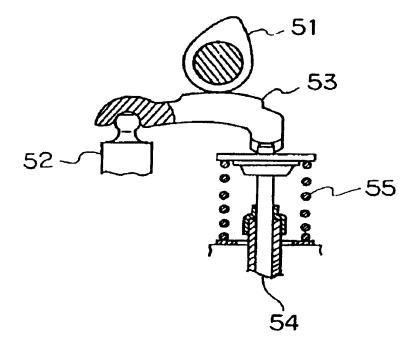

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTE)